

Montagevejledning sternbeklædning

Værktøj til montage:

- Hammer
- Tommestok
- Ca. 15 cm træklods
- Pladesaks
- Sikkerhedsbriller
- Galvaniserede papsøm
- Tynde handsker
- Lille vinkelsliber
- 0,8 mm skæreskive til vinkelsliber
- Vaterpas



En pakke sternbeklædning til montage.

Længde 185 cm, højde 20, 25 eller 33 cm.
Indeholder: 4 plader, 4 kantlister, 4 falslister á 50 cm, 5 falslister i højde 20, 25 eller 33 cm.




Tag kantlisten og sæt den op imod sternens.



Når kantlisten er på plads sømmer den med 2 papsøm.



Tag den næste kantliste og sæt den op med et overlæg på ca. 2 cm som også sømmer fast med 2 papsøm.

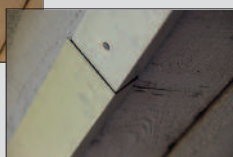

50 cm falsliste.




Sæt falslisten op til inderkant af kantlisten.




Søm falslisten med 2 papsøm.



Sæt den næste falsliste på og stød den imod den fastgjorte falsliste og søm den fast med 2 papsøm.

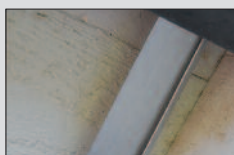

Montér den lodrette falsliste (20, 25 eller 33 cm) og søm den fast med 2 papsøm.

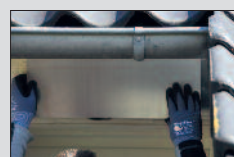

Montér zinkpladen.





Skub zinkpladen ind i falslisten.



Sæt den lodrette falsliste på enden af zinkpladen så den flugter med pladen og søm den fast med 2 papsøm.



Sæt den næste plade på og dernæst en lodret falsliste og så fremdeles.

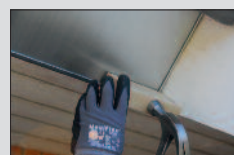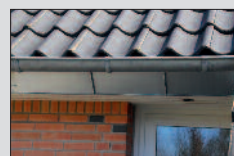

Til slut slås falslisterne ind til zinkpladerne med en træklods på ca. 15 cm.

God fornøjelse med opsætning af sternbeklædningen.

Montagevejledning facadebeklædning

Værktøj til montage:

- Hammer
- Tommestok
- Ca. 15 cm træklods
- Pladesaks
- Sikkerhedsbriller
- Galvaniserede papsøm
- Tynde handsker
- Lille vinkelsliber
- 0,8 mm skæreskive til vinkelsliber
- Vaterpas


Det er vigtigt at facaden har en jævn overflade.



En pakke facadebeklædning til montage.
4 plader, 50x100 cm. 4 falslister, 100 cm.
4 falslister, 44 cm.



Der kan monteres special kantliste som vist på billederne (kan bestilles særskilt). Special kantlisterne sømmes med papsøm med en afstand på ca. 25 cm.

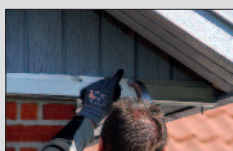


Montér falslisterne til underkant af gavlbeklædning eller underkant af kantlisten og søm dem fast med papsøm med en afstand på ca. 25 cm.




Tilpas zinkpladerne og falslisterne med en vinkelsliber med en skæreskive på 0,8 mm. - HUSK sikkerhedsstyr.




Montér zinkpladen ned på falslisten og sæt den lodrette falsliste på enden af zinkpladen som vist på foto og søm den fast med 2 papsøm eller en afstand på ca. 25 cm.

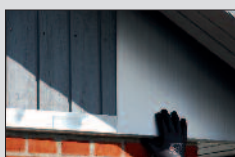



Tilpas den næste plade og montér den ned og ind til falslisten.

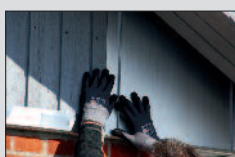


Montér den næste falsliste på zinkpladen og søm den fast med papsøm med en afstand på ca. 25 cm.

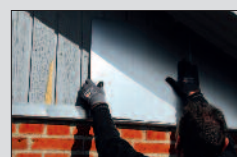

Montér den næste zinkplade og dernæst montér den 44 cm falsliste på overkant af zinkpladen og skub falslisten ind til den falsliste som ses på foto og søm den fast med papsøm med en afstand på ca. 25 cm.

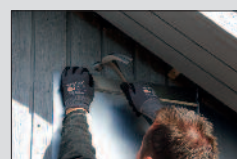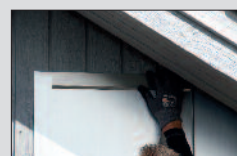

Montér 1 m falsliste på zinkpladen og skub den ind til den næste 44 cm falsliste og søm den fast med papsøm med en afstand på ca. 25 cm og så fremdeles.

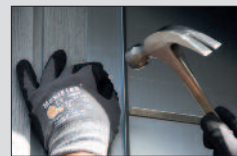

Til slut slås falslisterne ind til zinkpladerne med en træklods på ca. 15 cm.

